

Sicherheitsmitteilung Gleitsegel der Fa. UP International GmbH

UP Pico XXXS – ohne Musterprüfung
UP Pico XXS – ohne Musterprüfung
UP Pico XS, DHV GS-01-1743-08
UP Pico S, DHV GS-01-1737-08
UP Pico M, DHV GS-01-1744-08
UP Pico L, DHV GS-01-1761-08

Betroffen sind die Geräte der Revision 01, zu erkennen an der Seriennummer, z.B. Pico M: XA45M-01-.... Die hier rot markierte Zahl steht für die Revision. Pico's mit Revision -02- sind bereits mit Aramidbeleinung ausgerüstet und von der Problematik nicht betroffen.

UP Summit XC S, DHV GS-01-1734-08
UP Summit XC SM, DHV GS-01-1733-08
UP Summit XC M, DHV GS-01-1735-08
UP Summit XC L, DHV GS-01-1736-08

Betroffen sind die Geräte der Revision 01, zu erkennen an der Seriennummer z.B. Summit XC-M: XC07M-01-.... Die hier rot markierte Zahl steht für die Revision. Summit XC's mit Revision -02- sind bereits mit Aramidbeleinung ausgerüstet und von der Problematik nicht betroffen.

UP Trango 3 XS – ohne Musterprüfung
UP Trango 3 S, DHV GS-01-1632-07
UP Trango 3 SM, DHV GS-01-1633-07
UP Trango 3 M, DHV GS-01-1603-07
UP Trango 3 L, DHV GS-01-1634-07
UP Trango 3 XL – ohne Musterprüfung

Die betroffenen Gleitschirmmodelle sind im Galeriebereich mit Leinen der Liros DC-Serie ausgerüstet. Im Laufe der Zeit mussten wir nun feststellen, dass es unter gewissen Umständen zu Leinenverkürzungen (besonders im C+ D Bereich) der Galerieleinen kommen kann. Dies betrifft insbesondere Schirme, die großer Hitze ausgesetzt waren (z.B. Auslegen auf stark aufgeheiztem Untergrund) und mit wenig Last geflogen werden (kleine Größen). Als Folge der Leinenverkürzung sind verschlechtertes Startverhalten (Hängenbleiben) und reduzierte Fluggeschwindigkeit zu beobachten. Aus diesem Grund erlässt die Firma UP International GmbH folgende Sicherheitsmitteilung:

UP International GmbH empfiehlt allen Haltern der betroffenen Geräte, die Liros Leinen der DC Serie des mittleren und oberen Stockwerks auszutauschen. Halter der betroffenen Geräte erhalten entsprechende Ersatzleinen (Aramidleinen) kostenlos. Für den Einbau der Leinen empfehlen wir den Haltern, mit ihrem Servicepartner (Checkbetrieb) Kontakt aufzunehmen. Die Halter der betroffenen Geräte sollen sich unverzüglich mit ihrem Händler oder direkt mit UP International GmbH in Verbindung setzen.

Garmisch Partenkirchen, 19.08.2009
UP International GmbH
Tel.: + 49-8821-73099-0;
www.up-paragliders.com